

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ
BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ
Số: 93/BVYD-VTTTB
V/v thông báo mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty.

Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đang dự kiến sửa chữa máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bệnh viện xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá để Bệnh viện có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, chi tiết danh mục hàng hóa như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa, thay thế linh kiện Ống nội soi siêu âm Model: EG-530UR2 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật	Gói	01
2	Sửa chữa, thay thế linh kiện Ống nội soi dạ dày Model: EG-530CT Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật	Gói	01
3	Sửa chữa, thay thế linh kiện Ống nội soi dạ dày Model: EG-590WR Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật	Gói	01
4	Sửa chữa, thay thế linh kiện Ống nội soi dạ dày qua mũi Model: EG-580NW2 Hãng sản xuất: Fujifilm Nước sản xuất: Nhật	Gói	01

(Chi tiết đính kèm bảng giám định của hãng Fujifilm)

• Nội dung báo giá cung cấp bao gồm:

- Bảng báo giá bằng tiền đồng Việt Nam, có ghi rõ ngày báo giá, thời gian hiệu lực của báo giá.

- Cung cấp đầy đủ, rõ ràng thông tin hàng hóa: Mã sản phẩm, hãng sản xuất, xuất xứ, cấu hình cung cấp, đơn giá cụ thể (bao gồm: thuế, phí, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bảo trì, bảo hành tối thiểu 06 tháng).

- Báo giá gửi về Phòng Vật tư trang thiết bị, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế (Địa chỉ: 41-51, Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế) đến trước 16 giờ 00 phút ngày 01/6/2023 bằng đường bưu điện, trên bì thư ghi rõ thông tin đơn vị gửi và nội dung tham dự.



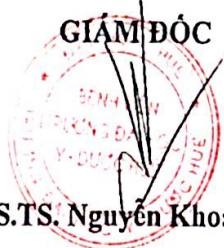
Để biết thêm chi tiết hoặc đơn vị có nhu cầu khảo sát chi tiết vui lòng liên hệ qua email: trxphu@bv.huemed-univ.edu.vn hoặc số di động: 035.5999995

Rất mong Quý Công ty quan tâm tham dự.

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT, VTTTB;
- Website bệnh viện (thông báo rộng rãi);
- Lưu: VT, VTTTB.

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng



Ngày 23 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

Số: 2211281/BCGĐKT

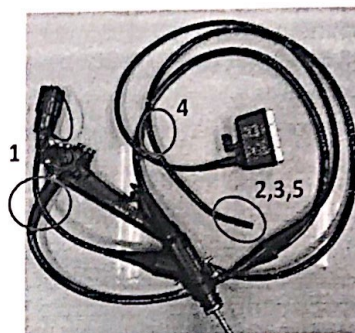


Kính gửi: **BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ**

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Nhóm Nội soi, Bộ phận Thiết bị Y tế, công ty TNHH Fujifilm Việt Nam xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo cáo giám định kỹ thuật như sau:

I. Thông tin chung:

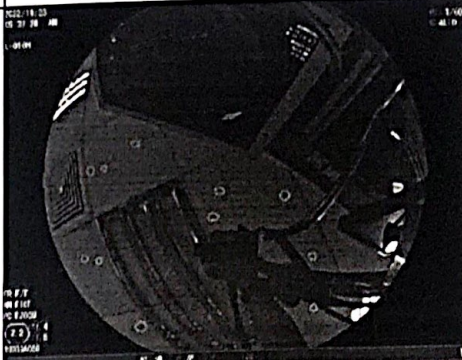
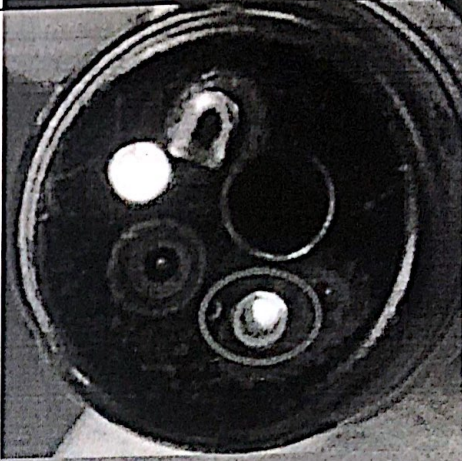
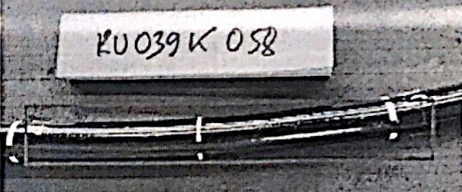
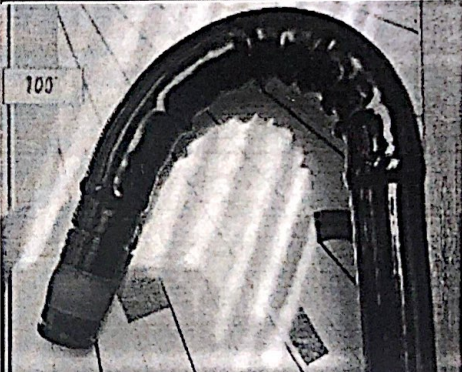
Thiết bị:	Ống soi siêu âm
Model:	EG-530UR2
Số máy:	RU039A058
Người kiểm tra:	Nguyễn Thái Nguyên
Ngày kiểm tra:	23/11/2022
Ngày lắp đặt:	11/11/2013
Số ca sử dụng:	2450
Ngày sửa chữa lần cuối:	24/08/2017
Ngày xuất hiện hư hỏng:	23/11/2022



II. Kết quả giám định:

Stt	Hiện tượng	Bộ phận liên quan	Nguyên nhân	Hình ảnh
1	Rách vỏ ống dẫn gây rò rỉ. Chất lỏng xâm nhập vào bên trong ống soi	Ống dẫn (FSB)	Hao mòn theo thời gian sử dụng	

7

Stt	Hiện tượng	Bộ phận liên quan	Nguyên nhân	Hình ảnh
2	Nhiều chấm đen xuất hiện trên hình ảnh	Đầu thu hình (CHA)	Hơi ẩm xâm nhập vào đầu thu hình qua vị trí rò rỉ	
3	Đứt gãy 01 phần dây dẫn sáng	Dây dẫn sáng (LGB)	Hao mòn theo thời gian sử dụng.	
4	Bong tróc vỏ ống luồn	Vỏ ống luồn (FSA)	Hao mòn theo thời gian sử dụng.	
5	Thiếu góc uốn cong	Bộ phận uốn cong (BSA)	Hao mòn theo thời gian sử dụng.	

III. Kết luận:

Bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành sấy khô ống soi để khắc phục hiện tượng đốm đen. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo nên thay đầu thu hình mới để hình ảnh đạt được chất lượng tốt nhất.

Đề nghị Quý Bệnh viện cần thay các bộ phận sau:

- Bộ phận uốn cong (BSA)
- Vỏ ống luồn (FSA)
- Dây dẫn sáng (LGB)
- Ống dẫn (FSB)
- Kênh khí nước (AWT)
- Một số phụ kiện liên quan: Vỏ cao su (RBS), ống nối đồng, đai ốc đồng, vòng sắt, ống nối.

IV. Khuyến cáo:

- Đề nghị thực hiện đầy đủ và đúng cách các quy định về vệ sinh tiệt khuẩn và bảo quản thiết bị, kiểm tra rò rỉ sau mỗi ca thăm khám nhằm tránh rủi ro ngoài ý muốn có thể gây nguy hại đến dây soi.
- Nếu có bất kỳ hiện tượng xảy ra như rò rỉ, hình ảnh bất thường... đề nghị Quý Bệnh viện tạm ngưng sử dụng và liên hệ ngay với công ty Fujifilm Việt Nam.

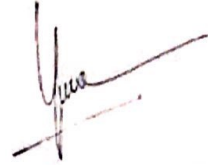
Xin chân thành cảm ơn!

QUẢN LÝ TRUNG TÂM KỸ THUẬT



Võ Hồng Dương

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thái Nguyên

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

Số: 2212326/BCGDKT

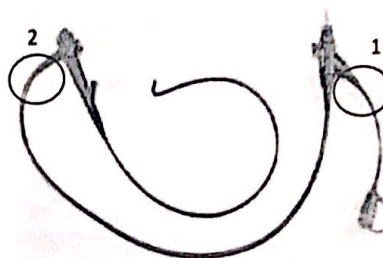


Kính gửi: **BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC HUẾ**

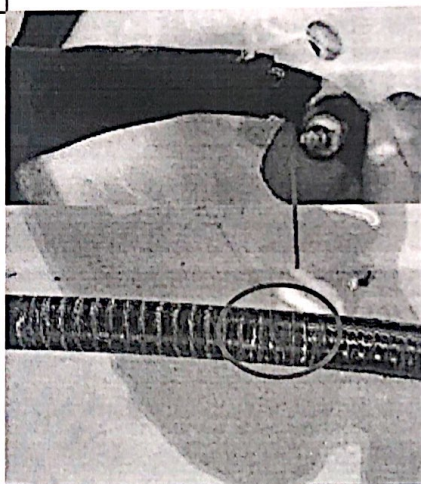
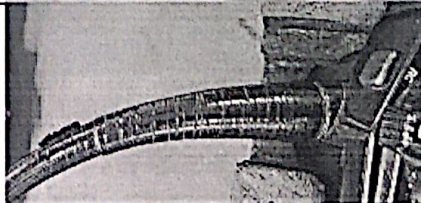
Trung tâm Kỹ thuật thuộc Nhóm Nội soi, Bộ phận Thiết bị Y tế, công ty TNHH Fujifilm Việt Nam xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo cáo giám định kỹ thuật như sau:

I. Thông tin chung:

Thiết bị:	Ống soi dạ dày
Model:	EG-530CT
Số máy:	4G375A101
Người kiểm tra:	Nguyễn Thái Nguyên
Ngày kiểm tra:	15/12/2022
Ngày lắp đặt:	11/11/2013
Số ca sử dụng:	2148
Ngày sửa chữa lần cuối:	07/03/2018
Ngày xuất hiện hư hỏng:	15/12/2022



II. Kết quả giám định:

Stt	Hiện tượng	Bộ phận liên quan	Nguyên nhân	Hình ảnh
1	Rò rỉ tại bộ phận kết nối tín hiệu.	Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA)	Hao mòn và lão hóa theo thời gian sử dụng.	
2	Ống dẫn bị nứt và rách	Ống dẫn (FSB)	Hao mòn và lão hóa theo thời gian sử dụng.	

III. Kết luận:

Đề nghị Quý Bệnh viện cần thay các bộ phận sau:

- Bộ phận ống dẫn của ống soi (FSB)
- Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA)

IV. Khuyến cáo:

- Đề nghị thực hiện đầy đủ và đúng cách các quy định về vệ sinh tiệt khuẩn và bảo quản thiết bị, kiểm tra rò rỉ sau mỗi ca thăm khám nhằm tránh rủi ro ngoài ý muốn có thể gây nguy hại đến dây soi.
- Nếu có bất kỳ hiện tượng xảy ra như rò rỉ, hình ảnh bất thường... đề nghị Quý Bệnh viện tạm ngưng sử dụng và liên hệ ngay với công ty Fujifilm Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn!

QUẢN LÝ TRUNG TÂM KỸ THUẬT



Võ Hồng Dương

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thái Nguyên

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

Số: 2212327/BCGDKT

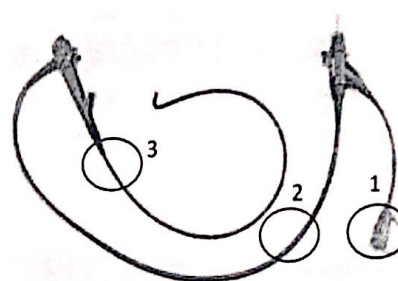


Kính gửi: **BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ**

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Nhóm Nội soi, Bộ phận Thiết bị Y tế, công ty TNHH Fujifilm Việt Nam xin gửi tới Quý Bệnh viện bản báo cáo giám định kỹ thuật như sau:

I. Thông tin chung:

Thiết bị:	Ống soi dạ dày
Model:	EG-590WR
Số máy:	5G348A056
Người kiểm tra:	Nguyễn Thái Nguyên
Ngày kiểm tra:	15/12/2022
Ngày lắp đặt:	19/08/2013
Số ca sử dụng:	14427
Ngày sửa chữa lần cuối:	14/01/2021
Ngày xuất hiện hư hỏng:	15/12/2022



II. Kết quả giám định:

Stt	Hiện tượng	Bộ phận liên quan	Nguyên nhân	Hình ảnh
1	Lỗi 20023	Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA)	Hao mòn và lão hóa theo thời gian sử dụng.	
2	Bề mặt vỏ ống dẫn xuất hiện nhiều vết nứt	Ống dẫn (FSB)	Hao mòn và lão hóa theo thời gian sử dụng.	
3	Bề mặt vỏ ống luồn xuất hiện nhiều vết nứt	Ống luồn (FSA)	Lão hóa theo thời gian sử dụng.	

III. Kết luận:

Đề nghị Quý Bệnh viện cần thay các bộ phận sau:

- Vò ống luồn (FSA)
- Ống dẫn (FSB)
- Bộ phận kết nối tín hiệu (VCA)
- Một số phụ kiện liên quan: vò cao su (RBS), vòng sắt.

IV. Khuyến cáo:

- Đề nghị thực hiện đầy đủ và đúng cách các quy định về vệ sinh tiệt khuẩn và bảo quản thiết bị, kiểm tra rò rỉ sau mỗi ca thăm khám nhằm tránh rủi ro ngoài ý muốn có thể gây nguy hại đến dây soi.
- Nếu có bất kỳ hiện tượng xảy ra như rò rỉ, hình ảnh bất thường... đề nghị Quý Bệnh viện tạm ngưng sử dụng và liên hệ ngay với công ty Fujifilm Việt Nam. ✓

Xin chân thành cảm ơn!

QUẢN LÝ TRUNG TÂM KỸ THUẬT



Võ Hồng Dương

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thái Nguyên

FUJIFILM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM - Nhóm Nội soi - Bộ phận Thiết bị Y tế
Trụ sở: Tầng 30, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
VPĐD: Tầng 9, V Building, 125-127 Bà Triệu, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày 16 tháng 02 năm 2022



BÁO CÁO GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

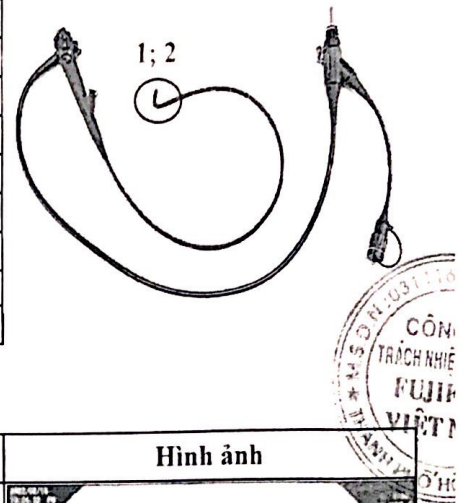
Số: 2202024 /BCGDKT

Kính gửi: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Trung tâm Kỹ thuật thuộc Nhóm Nội soi, Bộ phận Thiết bị Y tế, công ty TNHH Fujifilm Việt Nam xin gửi tới Quý Trường bản báo cáo giám định kỹ thuật như sau:

I. Thông tin chung:

Thiết bị:	Ống nội soi dạ dày
Model:	EG-580NW2
Số máy:	2G390K072
Người kiểm tra:	Nguyễn Thái Nguyên
Ngày kiểm tra:	16/02/2022
Ngày lắp đặt:	14/05/2019
Số ca:	4768
Ngày sửa chữa cuối:	26/05/2020 FMSV2020030011
Ngày xuất hiện hư hỏng:	15/02/2022



II. Kết quả giám định:

Stt	Hiện tượng	Bộ phận liên quan	Nguyên nhân	Hình ảnh
1	Hình ảnh bị lỗi	Đầu thu hình (CHA)	Chíp thu hình bị hỏng	
2	Thiếu góc hướng DOWN khi uốn cong	Bộ phận uốn cong (BSA)	Hao mòn theo quá trình sử dụng	

III. Kết luận:

Đề nghị Quý Trường cần thay các bộ phận sau:

- Thân ống soi (ISA)
- Một số phụ kiện liên quan khác: ống nối, đai ốc

IV. Khuyến cáo:

- Đề nghị thực hiện đầy đủ và đúng cách các quy định về vệ sinh tiệt khuẩn và bảo quản thiết bị, kiểm tra rò rỉ sau mỗi ca thăm khám nhằm tránh rủi ro ngoài ý muốn có thể gây nguy hại đến ống soi.
- Nếu có bất kỳ hiện tượng xảy ra như rò rỉ, hình ảnh bất thường... đề nghị Quý Khách hàng tạm ngưng sử dụng và liên hệ ngay với công ty Fujifilm Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn!

QUẢN LÝ TRUNG TÂM KỸ THUẬT



Võ Hồng Dương

NGƯỜI BÁO CÁO



Nguyễn Thái Nguyên

